

Anotações


Visualização de Memória: Registro de leitura máx. e mín. com recordação
Ajuste de Zero: Pressionando o botão no painel frontal
Tempo de Resposta: 0,4 segundos
Desligamento: Manual ou desligamento automático após 10min.
Saída de Dados: Interface serial RS-232 para PC.
Indicação de ultrapassagem de escala: Indicação de “- - - -”
Temperatura de Operação: 0 a 50°C
Umidade de Operação: Máx. 80% UR
Alimentação: DC 9V 006P, MN1604 (PP3) ou equivalente (alcalina).
Consumo de Corrente: Aprox. 5,3mA CC.
Peso: 335g (incluindo baterias)
Dimensões: Instrumento – 180 x 72 x 32mm
 Sonda – 38mm Dia x 25mm
Acessórios: Manual de instruções, Sensor UV e Estojo para transporte.

2-2 Especificações elétricas

Alcance	Resolução	Precisão
199,9µW/cm²	0,1µW/cm²	± (2% FE + 2 dígitos) FE = Fundo de escala
1,999mW/cm²	0,001mW/cm²	
19,99mW/cm²	0,01mW/cm²	

Especificações testadas sob um ambiente com Campo RF de força menor que 3V/M e frequência menor que 30MHz.

3- DESCRIÇÃO DO PAINEL FRONTAL

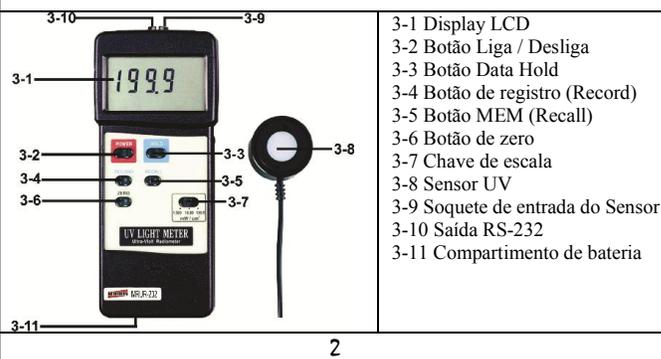

- 3-1 Display LCD
- 3-2 Botão Liga / Desliga
- 3-3 Botão Data Hold
- 3-4 Botão de registro (Record)
- 3-5 Botão MEM (Recall)
- 3-6 Botão de zero
- 3-7 Chave de escala
- 3-8 Sensor UV
- 3-9 Soquete de entrada do Sensor
- 3-10 Saída RS-232
- 3-11 Compartimento de bateria

2

4- PROCEDIMENTO DE MEDIÇÃO

- 1- Pressione o botão “Liga / Desliga” (3-2, fig.1) para ligar o instrumento
- 2- Selecione a máxima escala usando a “chave de escala” (3-7 fig.1). Se o visor mostrar “- - - -”, está fora da condição de medição selecione uma escala maior.
- 3- Procedimento para ajuste de zero**
 Coloque a “Chave de Alcance” (3-7, fig.1) para “199.9µW/cm²”
 Cubra o “Sensor UV” (3-8, fig.1) com a mão.
 Pressione o “Botão zero”(3-6, fig.1), então o visor mostrará o valor zero.
 Completando, tire a mão do “Sensor UV”.
- 4- Posicione o “Sensor UV” (3-8, fig.1) diretamente sob a fonte de luz. O aparelho mostrará o “Valor UV”.
- 5- Trava de dados (Data Hold)**
 Durante a medição, pressione o botão “Data Hold” (3-3, fig.1) que travará o valor no visor que mostrará o símbolo “D.H”. Para cancelar a função trava dados (data hold), pressione o botão “Data Hold” outra vez.
- 6- Registro de dados (lendo máx. e mín.)**
 A função “Registro de Dados” exhibe a medição máx e mín. Para iniciar a função “Registro de Dados” pressione o botão “REC” (3-4, fig.1) uma vez. O símbolo “REC” aparecerá no visor. Com o símbolo “REC” no visor;
 a) Pressione o botão “RECALL” (3-5, fig.1) uma vez, então aparecerá no visor o símbolo “Máx” e o máximo valor gravado.
 b) Pressione o “Botão Record” mais uma vez, o símbolo “Min” e o valor mínimo da medição aparecerá no visor.
 c) Para desativar a função de Registro, pressione o botão “REC” (3-4, fig.1) outra vez. Todos os indicadores associado a função registro desaparecerão do visor.
- 7- Para medições rápidas, siga os procedimentos abaixo:**
 Procedimentos principais.
 Ligar – Selecionar Escala – Ajustar zero (Sensor UV)
 Procedimentos de medição
 Trava de dados – Memória de registro máx. mín. – Saída RS-232
 Administrador de energia
 Desligamento automático (Não é ativado durante a seleção de registro).
 Desligamento manual sob a função memória REC.



NOTA: Em hipótese alguma as teclas RECORD E RECALL devem ser pressionadas ao mesmo tempo, pois esse procedimento fará com que as configurações originais de fábrica sejam perdidas. Caso isso ocorra, será considerado mal uso e o serviço de reconfiguração será cobrado.

Anotações

Termos de garantia

O instrumento assim como todos os acessórios que o acompanham, foram cuidadosamente ajustados e inspecionados individualmente pelo nosso controle de qualidade, para maior segurança e garantia do seu perfeito funcionamento.

Este aparelho é garantido contra possíveis defeitos de fabricação ou danos, que se verificar por uso correto do equipamento, no período de 12 meses a partir da data da compra.

A garantia não abrange fusíveis, pilhas, baterias e acessórios como pontas de prova, bolsa de transporte, sensores, etc.

Excluem-se de garantia os seguintes casos:

- Uso incorreto, contrariando as instruções;
- Violação do aparelho por técnicos não autorizados;
- Queda e exposição a ambientes inadequados.

Observações:

• Ao enviar o equipamento para assistência técnica e o mesmo possuir certificado de calibração, deve ser encaminhada uma carta junto com o equipamento, autorizando a abertura do mesmo pela assistência técnica da Instrutherm.

• Caso a empresa possua Inscrição Estadual, esta deve encaminhar uma nota fiscal de simples remessa do equipamento para fins de trânsito.

• No caso de pessoa física ou jurídica possuindo isenção de Inscrição Estadual, esta deve encaminhar uma carta discriminando sua isenção e informando que os equipamentos foram encaminhados a fins exclusivos de manutenção ou emissão de certificado de calibração.

• Ao solicitar qualquer informação técnica sobre este equipamento, tenha sempre em mãos o n.º da nota fiscal de venda da Instrutherm, código de barras e n.º de série do equipamento.

• **Todas as despesas de frete (dentro ou fora do período de garantia) e riscos correm por conta do comprador.**

O manual pode sofrer alterações sem prévio aviso.

7


5- CONSIDERAÇÕES NAS MEDIÇÕES

Devido as limitações da estrutura do sensor UV, a saída do sensor admite um desvio de aprox. 1% após o primeiro ano, isso é normal. Então a calibração típica aceitável é de um ano. A sonda (filtro) é ligeiramente sensível a umidade, então o ambiente de armazenamento é importante. Se o aparelho não é usado por um longo período de tempo, procure estocar a sonda sob um ambiente de baixa umidade, por exemplo, armazenar a sonda dentro de saco plástico. Se o armazenamento da sonda estiver sob condições corretas, então o período de calibração se estenderá.

No ângulo leve de COS 30° do difusor do sensor UV, o sinal de entrada será de acordo a lei COS (> 95%). O leve ângulo de 45° com a lei COS (> 90%). Assim é necessário que o ângulo efetivo seja limitado entre 45° mas é melhor ser limitado a 30°. A calibração é executada sob o ângulo 0° (verticalmente).

Armazenagem do "Sensor UV"

O Sensor UV é de uma estrutura extremamente sensível. Não use-o se não estiver seguro que está armazenado em um ambiente seco. Por exemplo, coloque sílica gel junto com o sensor dentro de um saco plástico fechado. Tire o sensor do saco plástico somente quando for utilizá-lo.

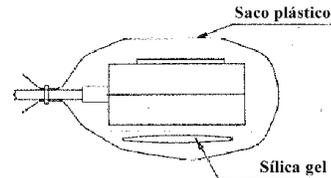

Seguindo esses métodos estenderá a vida útil do sensor UV. Caso contrário, pode ser diminuído o ganho e encurtado o período de calibração. É necessário trocar a sílica gel periodicamente.

6- CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS

O instrumento é desenvolvido para desligar automaticamente para prolongar a vida da bateria. O aparelho se auto-desligará se não forem pressionados os botões por aprox. 10min. Para desativar esta função, selecione a função de registro durante a medição pressionando o botão "Record" (3-4, fig.1).


7- INTERFACE SERIAL RS-232

O instrumento tem uma saída RS-232 via terminal 3,5mm (3-10 fig.1).

O Conector de saída é um fluxo de dados de 16 dígitos o qual pode ser utilizado para aplicações específicas do usuário.

4

Um cabo RS-232 com a seguinte conexão é necessário para ligar o instrumento com a entrada serial do Computador.

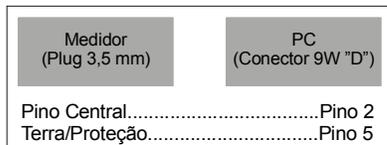

Os 16 dígitos de dados corrente são mostrados no seguinte formato:

D15 D14 D13 D12 D11 D10 D9 D8 D7 D6 D5 D4 D3 D2 D1 D0

Cada dígito indica o seguinte estado:

D0	Fim da palavra		
D1 a D4	Leitura do visor superior, D1 = LSD, D4 = MSD		
D5 a D8	Leitura do visor inferior, D5 = LSD, D8 = MSD		
D9	Ponto Decimal (PD) para o visor superior. 0 = sem PD, 1 = 1PD, 2 = 2PD, 3 = 3PD		
D10	Ponto Decimal (PD) para o visor inferior. 0 = sem PD, 1 = 1PD, 2 = 2PD, 3 = 3PD		
D11 & D12	Indicador para o visor superior.		
	00 = sem símbolo	07 = mg/L	14 = mS
	01 = °C	08 = m/s	15 = Lux
	02 = °F	09 = Knots	16 = Ft-Cd
	03 = %	10 = Km/h	17 = dB
	04 = %RH	11 = Ft/min	18 = mV
	05 = %PH	12 = mile/h	
	06 = %O ²	13 = μS	
D13	Indicador para o visor inferior.		
	0 = sem símbolo	1 = °C	2 = °F
D14	Leitura da polaridade para o visor 0 = Os dois visores estão "+". 1 = Superior "-", Inferior "+". 2 = Superior "+", Inferior "-". 3 = Os dois visores estão "-".		
D15	Início da palavra.		

5

8- COMO FAZER O AJUSTE INTERNO DO ZERO (Ajuste grosso do zero)

Para o procedimento de ajuste de zero (4-3) perfeito proceda ao ajuste fino do zero. De qualquer modo o "Botão Zero" pode executar apenas 20 contagens. Se o zero interno computar mais de 20 contas, o "Botão Zero" não trabalhará e o visor mostrará "CALO":

CAL O

Para fazer o "ajuste de zero interno" (ajuste grosso), o procedimento é este:

- Desligue o aparelho
- Pressione o "Botão Zero" (3-6 fig.1) continuamente, então ligue o equipamento novamente. Após três Bip's solte o botão zero.

9- SUBSTITUIÇÃO DA BATERIA

- Quando o canto esquerdo do visor mostrar "LBT" indica que a saída da bateria está entre 6,5V e 7,5V. É necessário trocar a bateria. Contudo, a medição pode ainda ser feita por muitas horas depois da indicação de bateria fraca aparecer, mas será imprecisa.
- Tire a "Tampa da bateria" (3-11, fig.1) e remova-a
- Coloque a bateria de 9V e recoloca a tampa.

10- LISTA DE ACESSÓRIOS

• Acessórios fornecidos:

- Estojo
- Manual de instruções
- Sonda foto-sensora
- Acessórios opcionais:**
- Estojo para transporte modelo ES-01
- Estojo mod. ES-02
- Software mod. SW-U801
- Cabo RS-232 mod. CRS-10
- Cabo adaptador USB mod. CRS-80
- Data-Logger mod. CDR-510

6